

बहुत सी त्रुटियों से बहुत बड़ी हाइड्रोजन स्त्राव और आग लगने की घटना घट सकती है

सितंबर 2025



चित्र संख्या 1. हाइड्रोजन ट्यूब ट्रेलर भरते हुए



चित्र संख्या 2 ट्रेलर ट्रेलर को क्षयित

संदर्भ हाइड्रोजन सुरक्षा रिपोर्ट
PNNL-31015-1

चालक और प्रशिक्षणार्थी नजदीक के खड़े हुए हाइड्रोजन टैंक से एक ट्यूब ट्रेलर भर रहे थे। जब ट्रेलर के भाग (modules) जब लगभग 95 % भर गए तो प्रशिक्षणार्थी ने नजदीक के भरने वाली लाईन में पृथक्कीकरण वाल्व से हाइड्रोजन का स्त्राव देखा और उसने तुरंत चालक को इसकी सूचना दे दी। चालक ने प्रशिक्षणार्थी को भरने को बंद करने के लिए कहा। उस ने टैंक के दोनों भागों को भरने की प्रक्रिया तो बंद कर दी, परंतु भरने वाली प्रणाली की पाइप को ट्रेलर से अलग नहीं किया। (चित्र संख्या 1) चालक ने सामने वाले भाग को अलग करने के लिए हस्त चालित वाल्व (तीर से दर्शित) को बंद कर दिया, भरने वाले पाइप के बड़े भाग को द्वाब रहित कर दिया और स्त्राव को रोकने के लिए पाइप के एक खंड को वहाँ से निकाल दिया। चालक के पास मुरम्मत को पूरा करने के लिए पूरे औजार नहीं थे और उसने प्रशिक्षणार्थी को हाइड्रोजन की आपूर्ति बंद करने के लिए कहा। प्रशिक्षणार्थी ने गलती से बंद करने के स्थान पर गलत नियंत्रण बटन के दबा कर हाइड्रोजन को चालू कर दिया। इस से ट्रेलर पर लगे वायु चालित वाल्व से प्रथकीकरण पाइप जोड़ (assembly) से हाइड्रोजन का तीव्रता से बहुत अधिक प्रवाह शुरू हो गया। इस से हाइड्रोजन वायु का विस्फोटक मिश्रण तैयार हो गया और प्रज्वलित हो गया और तत्पश्चात जेट आग के बाद विस्फोट की भयंकर लहर (deflagration) प्रवाहित हो गई।

आग और विस्फोट से पाइप को भारी क्षति (चित्र संख्या 2) और हाइड्रोजन तापमान - द्वाब वाले रिलीफ वाल्व सक्रिय हो गए, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। आस पास के यानों (vehicles) पर राखी हुई अन्य सामग्री में भी आग लग गई। इस घटना में लगभग 250 किलोग्राम हाइड्रोजन का विसर्जन हुआ। इस घटना में और कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ।

क्या आप जानते हैं ?

- हाइड्रोजन सूक्ष्म अणु है और इस का बहुत ही छोटे छिद्रों से उत्सर्जन हो सकता है।
- हाइड्रोजन की प्रज्वलन ऊर्जा (ignition energy) केवल 0.02 मेगा जूल (mJ) है। तुलना के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की प्रज्वलन ऊर्जा 0.29 मेगा जूल है।
- पाइपिंग इस उपयोग के लिए बहुत जटिल हो सकती है। इस का पृथक्कीकरण करने के लिए चित्र और उचित प्रणाली की आवश्यकता है।
- जब जोखिमो से उपकरण को उचित प्रकार से अलग किया जा चुका है, तभी उस पर मुरम्मत का कार्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए।
- जोखिम भरे पदार्थों की संबन्धित पाइप पर कार्य केवल अनुमोदित प्रक्रिया और विधियों से ही किया जाना चाहिए।
- यदि कर्मों के पास उचित प्रशिक्षण या सुरक्षापूर्वक कार्य करने की क्षमता नहीं है तो कर्मों को काम बंद करने की आज्ञा उपलब्ध है।

आप क्या कर सकते हैं ?

- उपकरण को अलग करने की या लोक आउट टेग आउट (LOTO) करने की विधि का प्रयोग करें। कोई भी जोड़ खोलने से पहले, यह सुनिश्चित कर ले कि पाइप में सभी वाल्व सही स्थिति में हैं।
- जब विसर्जन होता है कंपनी द्वारा स्थापित स्त्राव को रोकने की प्रणाली का पालन करें। यदि संभव है तो, स्त्राव को अलग कर दें और उचित व्यक्तियों को इस की सूचना दें।
- प्रोसेस नियंत्रण आसानी से समझे जाने चाहिए। यदि नियंत्रण के लिए नामपत्र (label) को समझने में दिक्कत हो रही ताओ, आप इस के बारे में पूछ लें।
- यदि आप प्रशिक्षित हैं और अनुमोदित हैं, तभी आप प्रोसेस उपकरण की मुरम्मत का कार्य करें।
- जब आप नए कर्मों के साथ कार्य कर रहे हैं तो, उसको दिये गए कामों को उचित प्रकार से स्पष्ट निर्देश दें। उनको केवल बताने के स्थान पर, उनको सही विधि से करने का तरीका दिखायें।

जब स्त्राव होता है, प्रक्रियाओं का अनुसरण करें और सहायता की मांग करें।