

کئی غلطیاں ہائیڈروجن لیک اور آگ کا باعث بنتی ہیں۔

2025 ستمبر

کیا تم جانتے ہو؟

- ہائیڈروجن سب سے چھوٹا مالیکیول ہے اور بہت چھوٹے خلا کے ذریعے لیک ہو سکتا ہے۔
- ہائیڈروجن کی اگنیشن توانائی 0.02 ایم جے ہے۔ اس کے مقابلے میں، قدرتی گیس میں 0.29 ایم جے کی اگنیشن توانائی ہے۔
- پائپنگ سسٹم پیچیدہ ہو سکتا ہے اور اسے مناسب طریقے سے الگ کرنے کے لئے ڈایا گرام اور طریقہ کار کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
- مرمت کی کوشش صرف اس صورت میں کی جانی چاہئے جب سامان کو خطرات سے مناسب طریقے سے الگ کیا جائے اور صرف مجاز اہلکاروں کے ذریعہ انجام دیا جائے۔
- خطرناک مواد پائپنگ کی مرمت کے لئے منظور شدہ طریقہ کار اور طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔
- اسٹاپ ورک اتھارٹی ملازمین کو کام روکنے کی اجازت دیتی ہے اگر ان کے پاس کسی کام کو محفوظ طریقے سے انجام دینے کے لئے تربیت یا طریقہ کار نہیں ہے۔

آپ کیا کر سکتے ہیں؟

- سامان کے لئے آئسو لیشن یا لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ (ایل اوٹی او) کے طریقہ کار کا استعمال کریں۔ کسی بھی کنکشن کو کھولنے سے پہلے، اس بات کی تصدیق کرنے کے لئے پائپنگ کا معائنہ کریں کہ تمام والو صحیح پوزیشن میں ہیں۔
- جب کوئی لیک ہوتا ہے تو، کمپنی کے لیک کے طریقہ کار پر عمل کریں۔ اگر ممکن ہو تو، لیک کو محفوظ طریقے سے الگ کریں، اور سیخ لوگوں کو مطلع کریں۔
- پروسیس کنٹرول کو آسانی سے سمجھا جانا چاہئے۔ اگر کنٹرول لیبل کو سمجھنا مشکل ہے تو، وضاحت کے لئے پوچھیں۔
- مرمت کے عمل کا سامان صرف اسی صورت میں جب آپ تربیت یافتہ اور منظور شدہ ہوں۔
- کسی نئے ملازم کے ساتھ کام کرتے وقت، تفویض کردہ کاموں کے لئے واضح ہدایات فراہم کریں۔ انہیں صرف بتانے سے بہتر ہے کہ انہیں صحیح راستہ دکھایا جائے۔



تصویر 1. ہائیڈروجن ٹیوب ٹریلر بھرنا



تصویر 2. ٹریلر-ٹریلر کو نقصان

حوالہ: ہائیڈروجن سیفٹی پینل رپورٹ پی این این ایل-31015

یکم جون، 2019 کو سانتا کلارا، کیلیفورنیا میں ہائیڈروجن ٹریلر ٹرانسفر / بھرنے کی سہولت میں ہائیڈروجن ہائیڈروجن کا اخراج ہوا۔

ایک ڈرائیور اور ٹرینی قریب ہی ایک ہائیڈروجن ٹینک سے ایک ٹیوب ٹریلر بھر رہے تھے۔ جب ٹریلر ماڈیول تقریباً 95 فیصد بھرے ہوئے تھے تو ٹرینی نے فل لائن مینوئل آئسو لیشن والو کے قریب ہائیڈروجن لیک دیکھا اور ڈرائیور کو مطلع کیا۔ ڈرائیور نے ٹرینی کو فلنگ آپریشن روکنے کی ہدایت کی۔ ٹرینی نے دونوں ماڈیولز کے لئے بھرنے کے عمل کو روک دیا لیکن فل سسٹم پائپنگ سے ٹریلر کو منقطع نہیں کیا۔ (تصویر 1) ڈرائیور نے فرنٹ ماڈیول کو سپلائی سے الگ کرنے کے لئے دستی والو (تیر) کو بند کر دیا، فل کو کئی گنا کم کیا، اور لیک کی مرمت کے لئے پائپنگ سیکشن کو ہٹا دیا۔ ڈرائیور کے پاس مرمت مکمل کرنے کے لئے پرزے نہیں تھے اور اس نے ٹرینی کو ہائیڈروجن سپلائی بند کرنے کی ہدایت کی۔ ٹرینی نے نادانستہ طور پر غلط کنٹرول بٹن دبا کر بھرنے کا عمل دوبارہ شروع کیا۔ اس سے ٹریلر پر نیوٹریک والو کھل گئے جس سے گسی ہائیڈروجن کو الگ شدہ پائپنگ کے ذریعے اعلیٰ بہاؤ کی شرح سے فرار ہونے کی اجازت ملی۔ ہائیڈروجن اور ہوا کے مرکب میں آگ بھڑک اٹھی اور اس کے نتیجے میں ہائیڈروجن-ایئر ڈی فلیکیشن دھماکہ ہوا جس کے بعد جیٹ میں آگ لگ گئی۔

آگ اور دھماکے نے پائپنگ کو نقصان پہنچایا (تصویر 2) اور ہائیڈروجن درجہ حرارت کے دباؤ سے بچاؤ کے آلات کو فعال کیا، جس سے واقعے میں ایندھن کا اضافہ ہوا۔ آگ ملحقہ گاڑیوں پر موجود دیگر سامان تک پھیل گئی۔ اس واقعے کے دوران تقریباً 250 کلو گرام (550 پاؤنڈ) ہائیڈروجن کا اخراج ہوا۔ کوئی شدید زخمی نہیں ہوا۔

جب لیک ہوتے ہیں تو، طریقہ کار پر عمل کریں اور مدد طلب کریں۔